



E-mail: service@oysters.ru

Служба поддержки: 8-800-555-3455

Версия документа: 1.0

Инструкция по обновлению программного обеспечения смартфона OYSTERS Atlantic 4G

ВНИМАНИЕ! Перед началом прошивки прочтите данную инструкцию полностью!


Неправильные действия во время обновления программного обеспечения устройства могут привести к потере работоспособности оборудования. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате процесса обновления программного обеспечения пользователем. Если вы не уверены в своих способностях по обновлению программного обеспечения, обратитесь к сотрудникам специализированных сервисных центров. Обновление программного обеспечения приводит к **ПОЛНОМУ УДАЛЕНИЮ** хранящихся на устройстве данных.

Требования к процедуре обновления:

- Аккумулятор **смартфона OYSTERS Atlantic 4G** должен быть полностью заряжен.
- Компьютер под управлением ОС Windows XP / Windows Vista/ Windows 7.
- USB порт 2.0 на компьютере, подключенный напрямую к мат.плате(в случае стационарного ПК - находится на задней стенке системного блока, как правило).
- Кабель microUSB.



Шаг 1. Создайте новую папку в корневом каталоге диска C: персонального компьютера (название папки должно быть на латинице и не должно содержать пробелов), например – **Firmware_Update**, переместите в нее скачанный архив и распакуйте его.

Шаг 2. Установите драйвер из папки Driver.

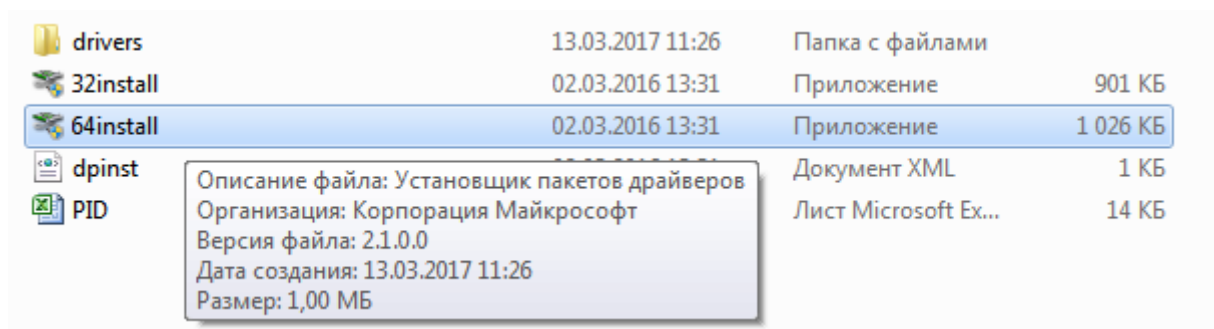

Шаг 3. Запустите программу «UPGRADEDOWNLOAD» из папки «UPGRADEDOWNLOAD_R3.15.4901».

Шаг 4. Нажмите на кнопку «Load packet» и откройте файл прошивки «Oysters_Atlantic4G_SA_xxxxxxx.pac» из папки FW_rom.

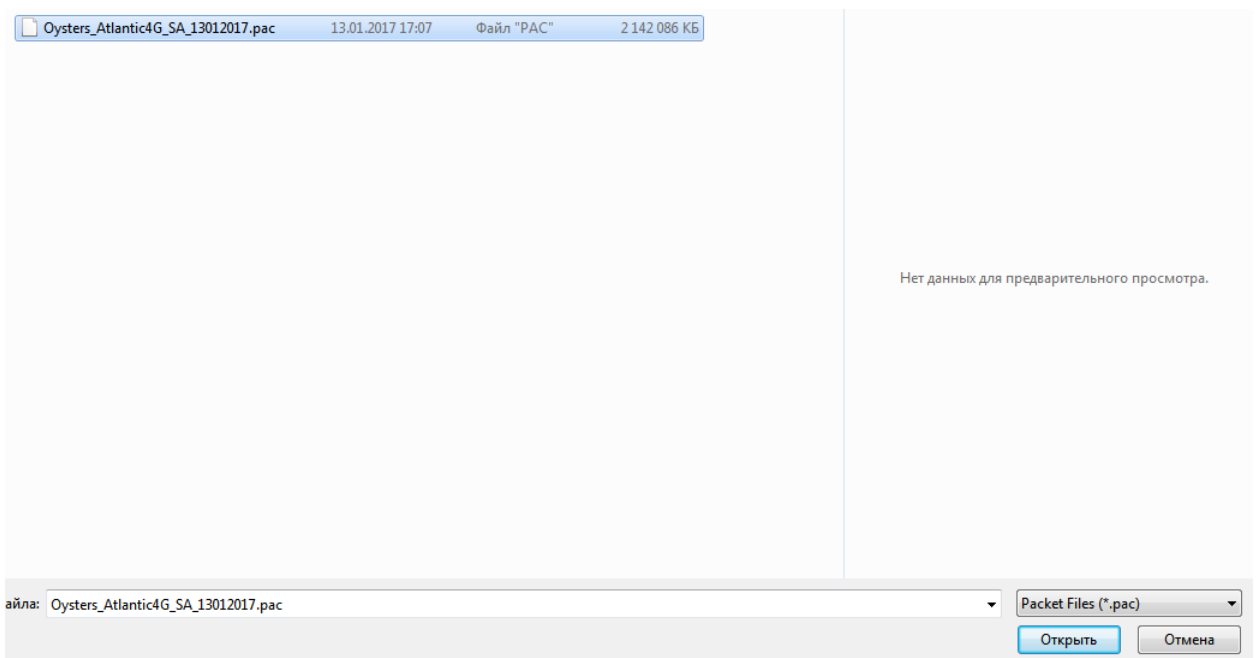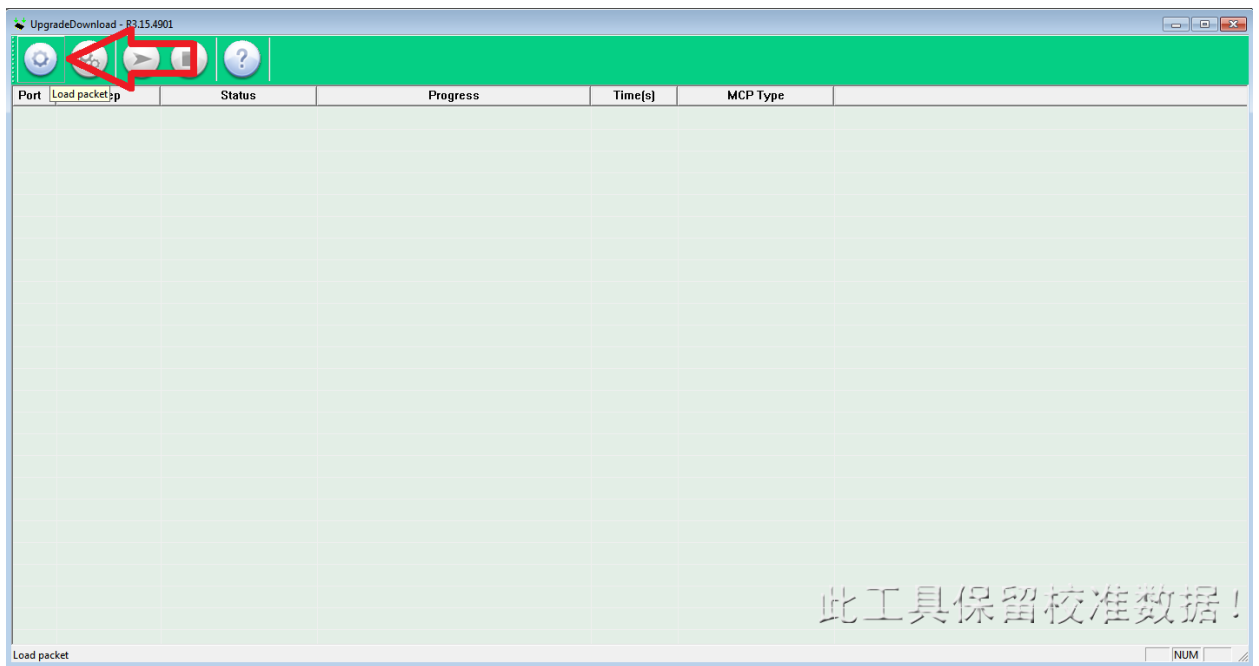

Шаг 5. Нажмите на кнопку «Start downloading», подключите выключенный смартфон с зажатой кнопкой «- громкости» к ПК, начнется процесс прошивания.

Шаг 6. По окончании загрузки ПО, закройте программу и отключите смартфон от ПК.

Если процесс прошивки не начался в течение 10 секунд, повторите шаг 5 с начала.

Нажатием кнопки «**POWER**» включите устройство. На экране смартфона появится заставка «oysters Atlantic 4G» и устройство продолжит установку программного обеспечения.

Во время процесса обновления программного обеспечения смартфон ВЫКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ. Это может привести к повреждению устройства.

Первая загрузка смартфона после обновления программного обеспечения длится дольше обычного, наберитесь терпения.

Дополнительные рекомендации, которые помогут завершить обновление программного обеспечения успешно:

- Попробуйте использовать другой кабель microUSB, например, от другого портативного устройства.
- После возникновения ошибки попробуйте перезапустить программу «UPGRADEDOWNLOAD»
- Попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере (возможно, другой персональный компьютер)

Если процесс обновления программного обеспечения успешно произведи так и не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр Вашего региона.

Список авторизованных сервисных центров можно посмотреть на нашем сайте:

<http://www.oysters.ru/service/>