

Инструкция по обновлению программного обеспечения мобильного телефона Oysters Respect

ВНИМАНИЕ! Перед началом прошивки прочтите данную инструкцию полностью!

Неправильные действия во время обновления программного обеспечения устройства могут привести к потере работоспособности оборудования. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате процесса обновления программного обеспечения пользователем. Если вы не уверены в своих способностях по обновлению программного обеспечения, обратитесь к сотрудникам специализированных сервисных центров. Обновление программного обеспечения приводит к **ПОЛНОМУ УДАЛЕНИЮ** хранящихся на устройстве данных.


Требования к процедуре обновления:

- Аккумулятор должен быть полностью заряжен.
- Компьютер под управлением ОС Windows XP / Windows Vista/ Windows 7.
- USB порт 2.0 на компьютере, подключенный напрямую к мат.плате.
- Кабель micro-USB.


Шаг 1. Извлеките все файлы из скаченного архива в корень диска C. Появятся три папки :

- FW rom
- Multiport Download Platform
- Driver_auto_instaler

Шаг 2. Откройте папку Driver_auto_instaler – ComPortDriver и запустите InstallDriver.

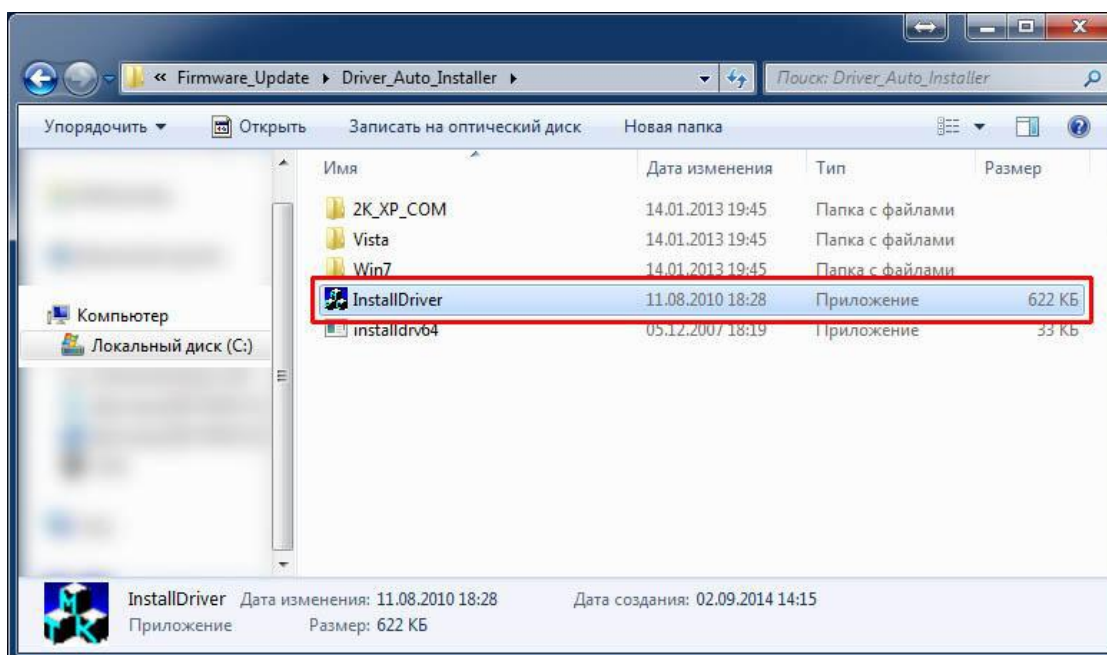

Шаг 3. В появившемся окне с запросом операционной системы об установке неподписанного драйвера нажмите кнопку «Все равно установить этот драйвер».

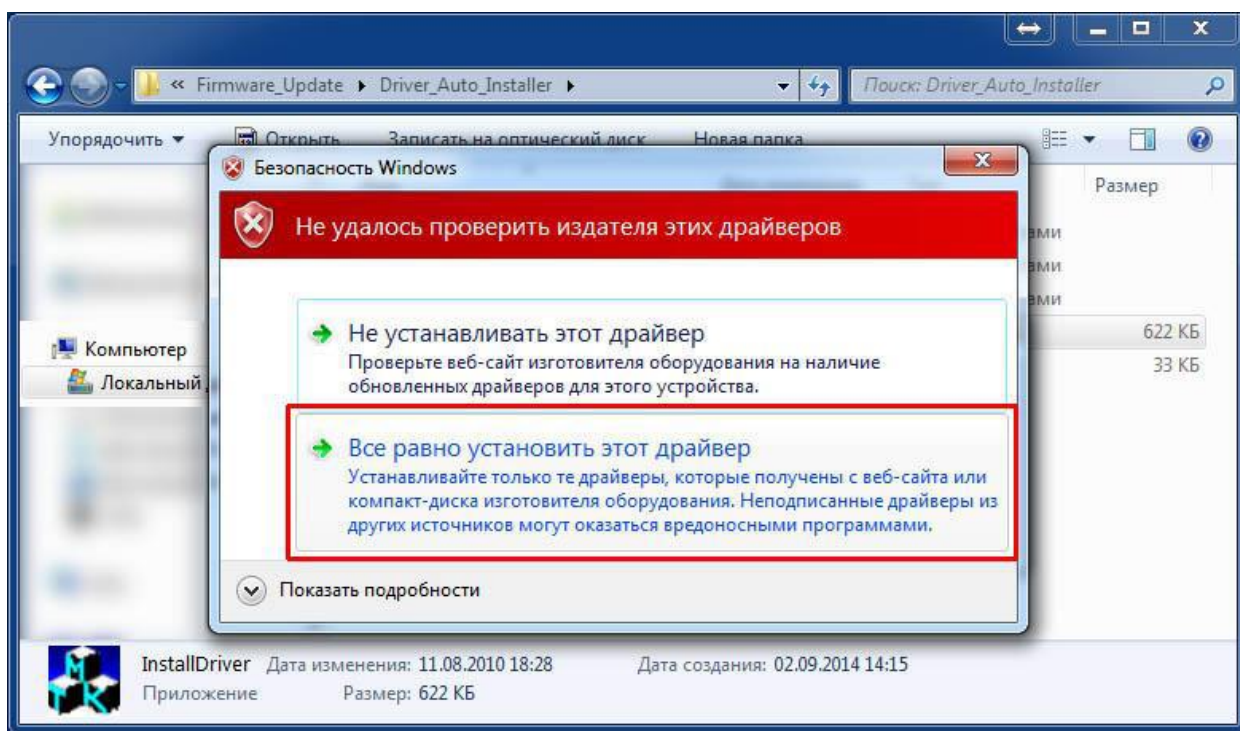


По окончании установки вы увидите следующее окно: Нажмите кнопку «Exit».




Шаг 4. Откройте папку Multiport Download Platform – output и запустите «MultiPortFlashDownloadProject».

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
mtk90.uu	07.04.2015 9:20	Расширение при...	1 120 КБ
Microsoft.VC90.CRT.manifest	07.04.2015 9:20	Файл "MANIFEST"	1 КБ
Microsoft.VC90.MFC.manifest	07.04.2015 9:20	Файл "MANIFEST"	1 КБ
miodll.dll	07.04.2015 9:20	Расширение при...	152 КБ
msvcm90.dll	07.04.2015 9:20	Расширение при...	220 КБ
msvcp90.dll	07.04.2015 9:20	Расширение при...	556 КБ
msvcr90.dll	07.04.2015 9:20	Расширение при...	641 КБ
MTK_AllInOne_DA	07.04.2015 9:20	BIN File	6 078 КБ
MTK_DATABASE.mdb	07.04.2015 9:20	Файл "MDB"	3 192 КБ
MTRACE.dll	07.04.2015 9:20	Расширение при...	17 КБ
MultiPortFlashDownloadProject.drc	07.04.2015 9:20	Файл "DRC"	31 КБ
MultiPortFlashDownloadProject	07.04.2015 9:20	Приложение	2 509 КБ
MultiPortFlashDownloadProject	20.10.2016 11:20	Параметры конф...	2 КБ
MultiPortFlashDownloadProject.lib	07.04.2015 9:20	Файл "LIB"	13 КБ
MultiPortFlashDownloadProject.map	07.04.2015 9:20	Файл "MAP"	1 452 КБ
MultiPortFlashDownloadProject_pch.h.#00	07.04.2015 9:20	Файл "#00"	2 495 КБ
MultiPortFlashDownloadProject_pch.h.pch	07.04.2015 9:20	Файл "PCH"	11 029 КБ
SLA_Challenge.dll	07.04.2015 9:20	Расширение при...	24 КБ
SN Writer	07.04.2015 9:20	Приложение	1 472 КБ
SN_AutoGen	07.04.2015 9:20	Параметры конф...	1 КБ
SN_Setup	07.04.2015 9:20	Параметры конф...	3 КБ
SNDATA	07.04.2015 9:20	Файл	1 КБ
SNFstream.dll	07.04.2015 9:20	Расширение при...	200 КБ
SP_META_Wrapper.dll	07.04.2015 9:20	Расширение при...	62 КБ
SPMETA_DLL.dll	02.06.2016 15:08	Расширение при...	3 532 КБ
SysUtility.dll	07.04.2015 9:20	Расширение при...	62 КБ
USRCOMFinder.dll	07.04.2015 9:20	Расширение при...	52 КБ


Шаг 5. В окне программы нажмите кнопку «Image Folder», в появившемся окне укажите путь до папки «FW rom» и нажмите кнопку «Открыть»:

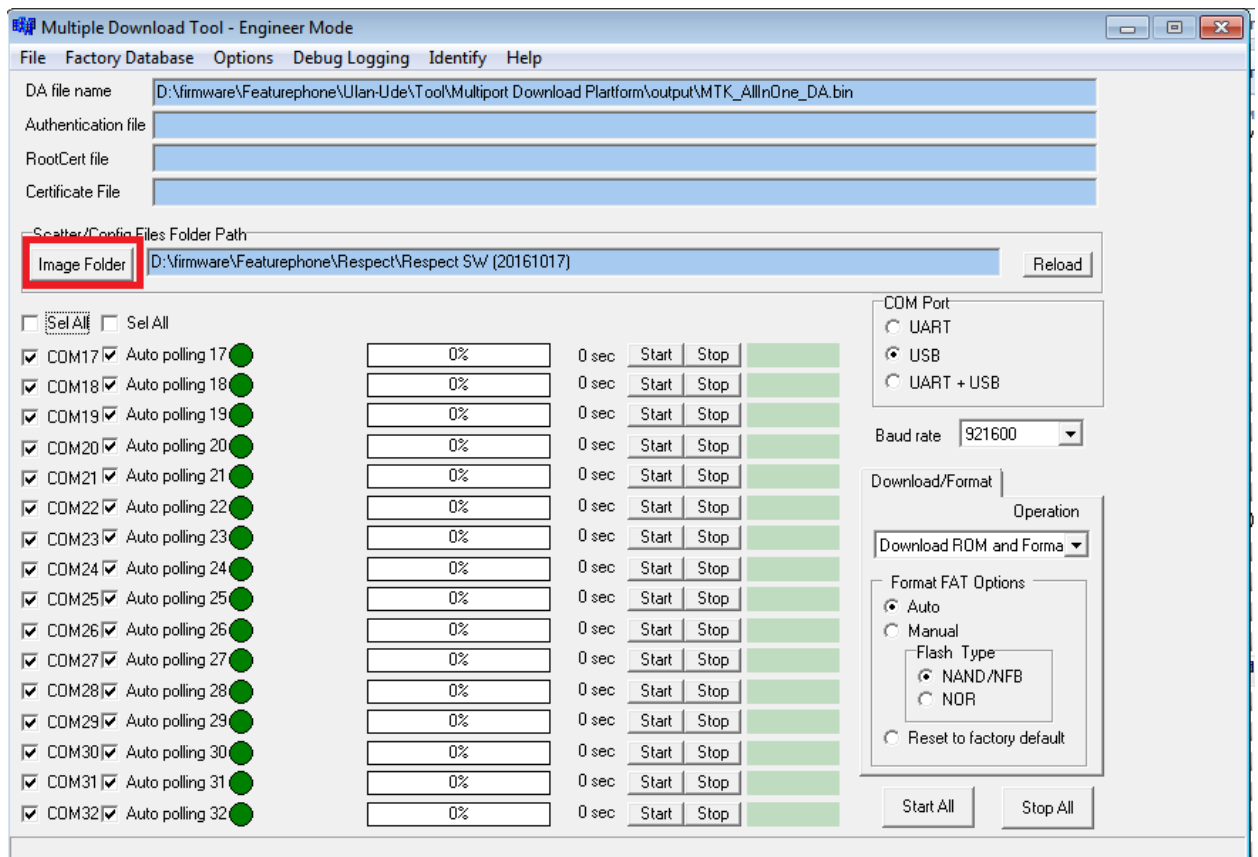


Шаг 6. Во вкладке «Options» выберите пункт «Set begin COM port» и установите значение 3:

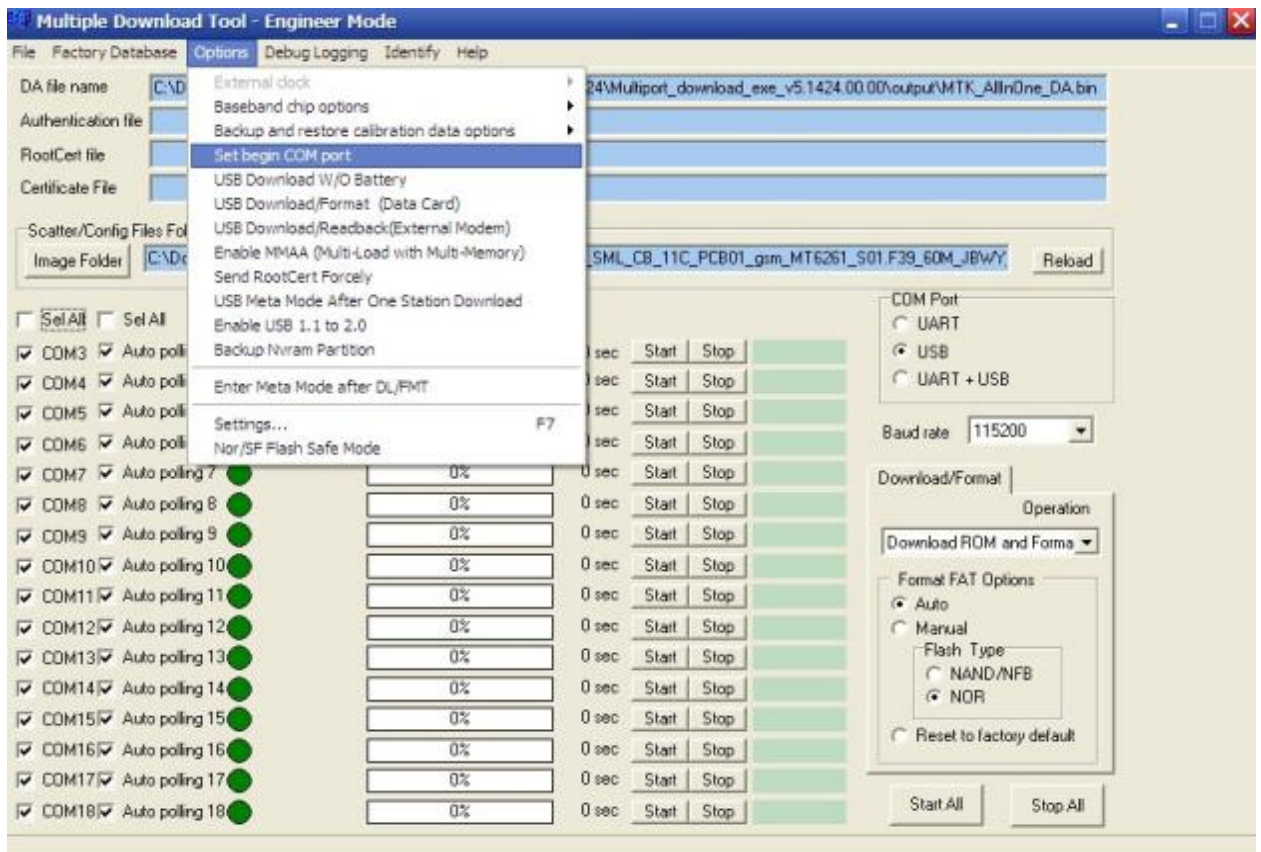


Шаг 7. Далее выберите пункт «Backup and restore calibration data options» и выберите «Download/ format without backup and restore calibration data»:

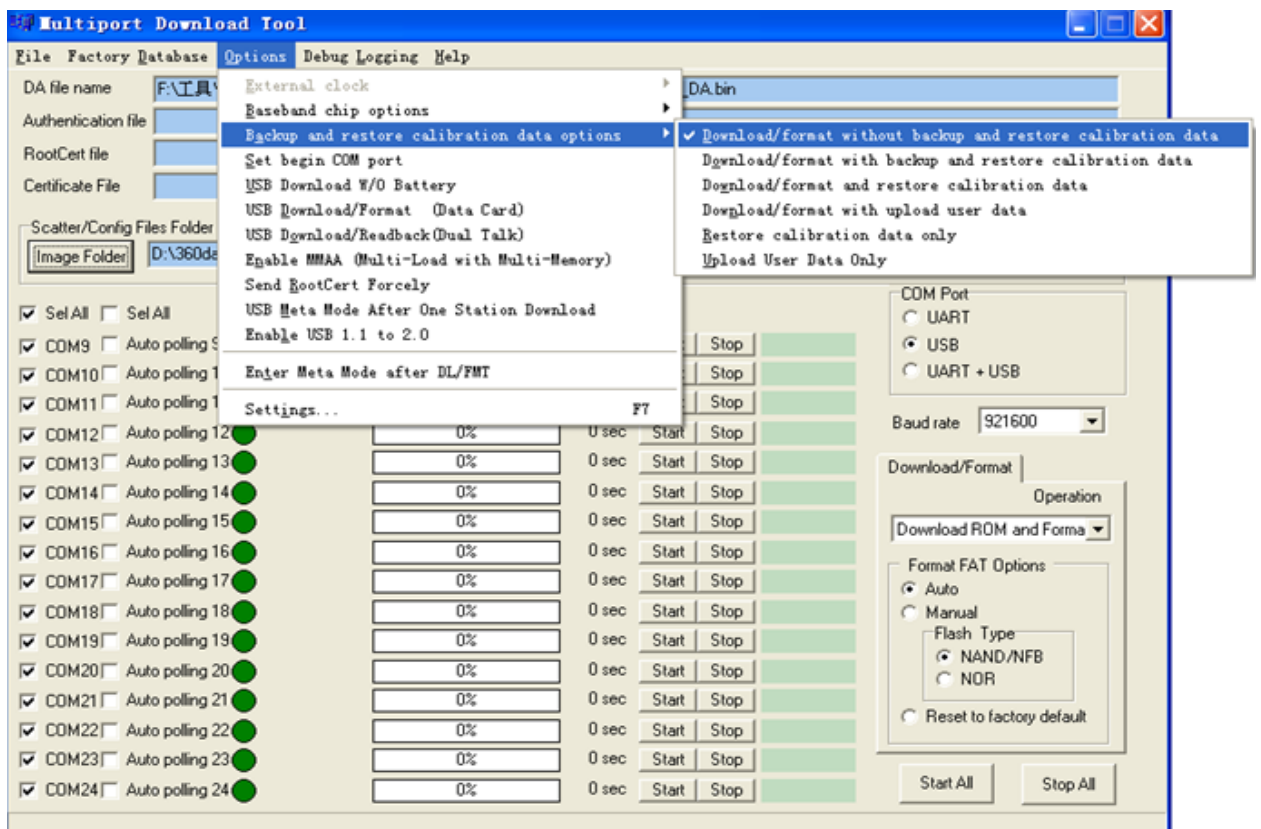


Шаг 8. Установите флажки в полях «Sel All» и «Sel All». В разделе «COM Port» выберите «USB»:

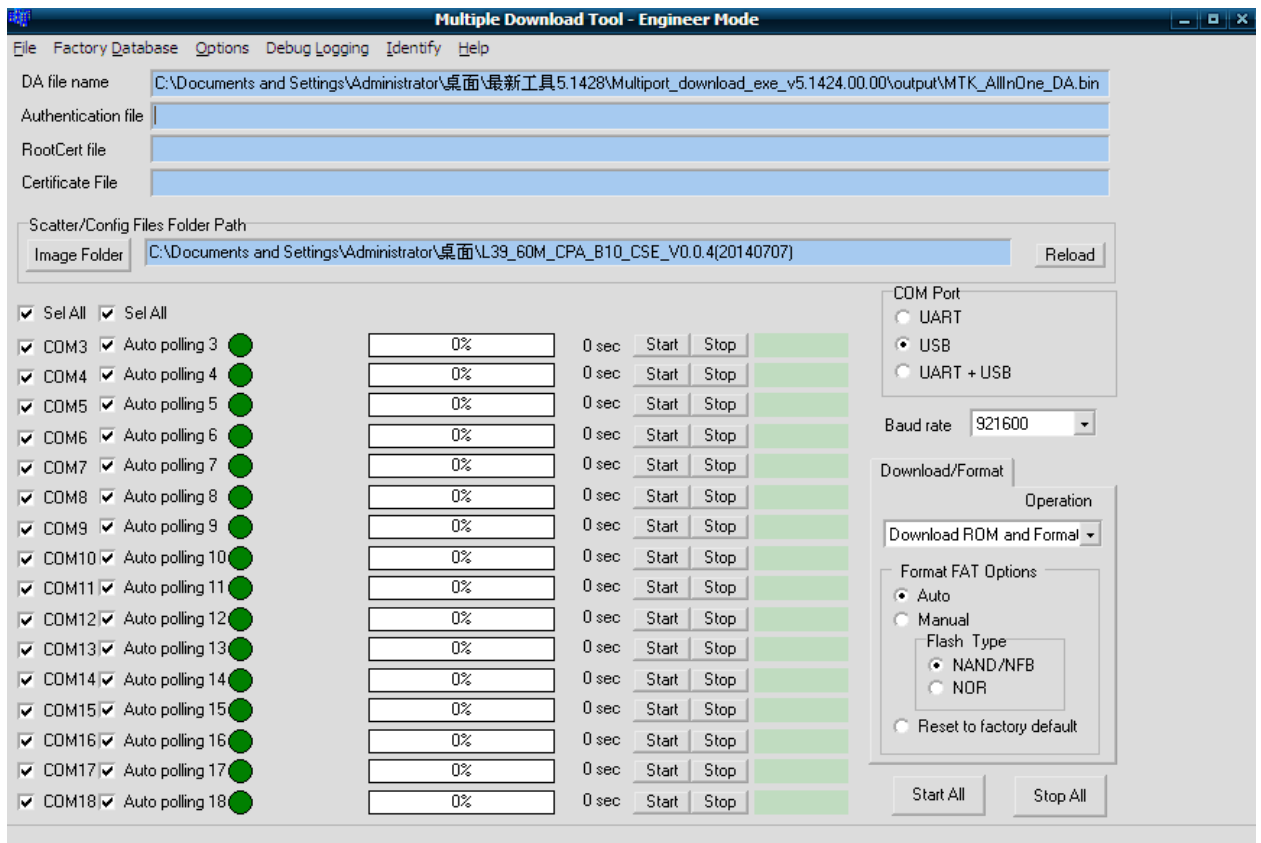

Шаг 9. Нажмите на кнопку «Start All» и подключите выключенный телефон без АКБ к ПК с помощью USB-кабеля и вставьте АКБ в телефон. Отобразится процесс прошивания:

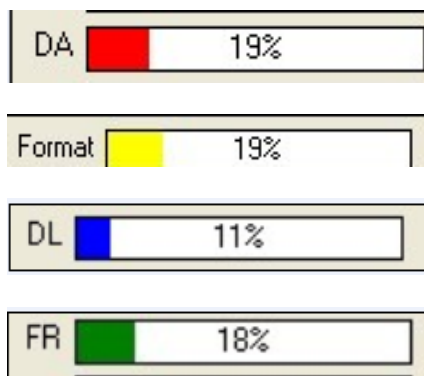

Когда увидите после этого поле  - значит прошивка успешно закачена в телефон.

Закройте программу, отключите телефон от ПК и включите его.

Если процесс прошивки не начался в течение 10 секунд – в шаге №6 установите значение «1» и повторите процедуру с шага №7. Если не поможет – попробуйте при значении «16», затем «31».

Во время процесса обновления программного обеспечения мобильный телефон ВЫКЛЮЧАТЬ НЕЛЬЗЯ. Это может привести к повреждению устройства.

Дополнительные рекомендации, которые помогут завершить обновление программного обеспечения успешно:

- Попробуйте использовать другой кабель microUSB, например, от другого портативного устройства.
- После возникновения ошибки попробуйте перезапустить программу «MultiPortFlashDownloadProject»
- Попробуйте использовать другой USB-порт на компьютере (возможно, другой персональный компьютер)

Если процесс обновления программного обеспечения успешно произвести так и не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр Вашего региона.

Список авторизованных сервисных центров можно посмотреть на нашем сайте:

<http://www.oysters.ru/service/>